



ריתוך וחיטוך בהבאת אצטילן - הכנת הווסת

רישימת תיוג

עשוי:

- בפתיחה שסתומי המיכל - **עימדו** במרקם, באחד מצידיה של חזית מד הווסת.
- **השairoו** מפתחות בריגים על מיכלים הנמצאים בשימוש, כך שניין יהיה לסגור אותם במהירות.
- **ודאו** שהחיבורים בין הווסטים והמיכל מהודקים.
- **בידקו** את דיקוק מד-לחץ הווסת, לפחות פעמיים בשנה.

ודאו שתבריגفتح כניסה כנישת הווסת מתאים לתבריג שסתום היציאה של המיכל. חבירו את הווסת לשסתום היציאה.


שחררו את ברז/ידית כיוונון הלחץ של הווסת בסיבוב נגד כיוון השעון. פיתחו את קו זרם היציאה, לניקוז הווסת מהגז.

פיתחו מעט את שסתום המיכל כך שמחוג מד-לחץ במיכל יניע באטיות מעלה. במיכל החמצן - פיתחו את שסתום המיכל במלואו; במיכל האצטילן - סובבו את השסתום רק סיבוב וחצי.

בסיום העבודה, סיגרו את שסתום המיכל ופיתחו את שסתום המבער לפניו שחרור בורג כיוונון הלחץ.

אל תעשה:

- **אל תשתמשו** במפתחות צינורות או בפליליים לחיבור וסתים למיכלים. השתמשו במפתח במידה המתאימה.
- **אל תפתחו** שסתום של מיכל כל עוד הווסת לא נוקז מהגז, ובורג כיוונון הלחץ של הווסת לא שוחרר במלואו.
- **אל תפשרו** וסת קפוא באמצעות להבה. השתמשו בנים חמים (לא רותחים).
- **אל תחליפו** וסתים לגז מסויים בצד דומה המוצע לשימוש בסוגי גז אחרים.
- **אל תשתמשו** בשמן או גרייז כחומר שימושו לתבריגים. הימצאותם של שמן או גרייז בווסת או בחיבור עלולה לגרום להתקלות.
- **אל תשחררו** את ברז/ידית כיוונון הלחץ כאשר קיים לחץ בциינור ושתום המבער סגור. במצב הזה דיאפרגמות השסתום עלולה להינזק.

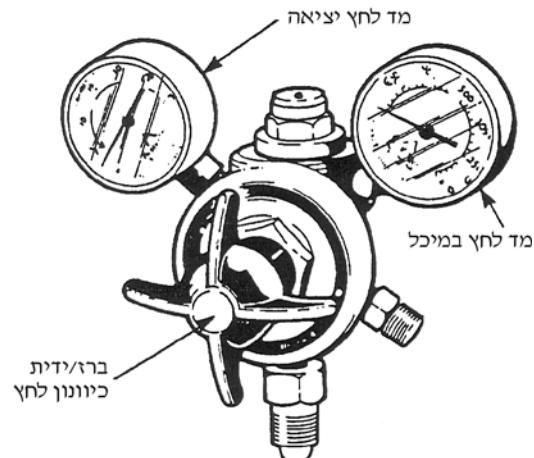

החלפו מיד וסת המראה "זחילה" לכיוון לחץ-יתר. "זחילה" של וסת פירושה: עלייה הדרגתית בלחץ לאחר ששתומי המבער נסגרים.

לביקורת "זחילה" - סיגרו את שסתומי המבער הריתוך/ החיתוך כשהוואסט פתוח, ובידקו אם קיימת עלייה בלחץ המוצע. פועלו בהתאם להוראות הפעלה של היצרן.