



מחراتות

שיטות

יש להיזהר במיוחד בפעולות השיווף הידנית מכיוון שהיא מתבצעת על חומר מסתווב.


1. **כסו את שולחן המחרטה ביריעת נייר.**

2. **הגביירו את מהירות המחרטה למהירות כפולה מזו המשמשת לחריטה.**

3. **כוננו את החומר בין המרכזים באוון חופשי. כאשר ניתן - השתמשו במרכזי "מת" מסתווב (rotating dead center, RDC).**

4. **נתקו את הבורג המוביל ע"י העברת הילוך של המכונה למצב סרק ("ניוטרל").**

5. **בחרו בשופין או מיפסטל בעלי ידית ארוכה, קבועה היטב.**

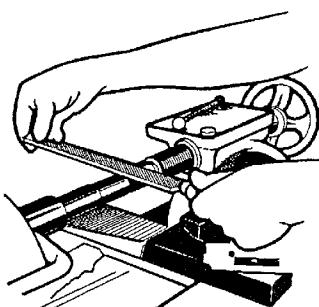

6. **אחזו את ידית השופין ביד שמאל כשתציבוות יד ימין אוחזות בקצה, מאזנות את השופין וmobilitot avot. הדבר מבטיח שהזרועות וכפות הידיים יימצאו הרחק מהתפסנית של המחרטה.**

7. **לאחר כל מהלך של השופין - הניעו את השופין לאורך החומר, כך שהשטח המעובד יחפר לחץ רוחב השופין.**

8. **בעעו מהלכים ארוכים של השופין, כשהלהץ מופעל רק במהלך קידמה.**

9. **מהירות הסיבובים המומלצת - כ-40 סל"ד.**

10. **נקו שופין שנטסם בעורת מברשת ייעודית לניקוי שופינים/פצירות. שפשפו את בליטות השופון במעט גיר.**

אל תעשו:

• **אל תלבשו בגדים רפואיים וכפפות. אל תענדו טבעות, שעונים או תליונים. כסו שיער ארוך.**

• **אל תרכבו מעל למכוונה. עימדו ז קופים. הרחיקו את הפנים והעיניות משבבים מועפים.**

• **אל תניחו את הידיים על חומר מסתווב במחרטה.**

• **אל תמדו את החומר במחוגות או במדידים כאשר המכונה פועלת.**

• **אל תבצעו חריטות וחותכים עמוקים בחומר דק ואורך. הדבר עלול לגרום לכפיפה של החומר ולהעפתו מmachterata.**

מחراتות עלולות להיות מסוכנות אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את הוראות הפעלה וודאו שגם מבנים את ההוראות, ושאכן קיבלתם הדרכה ותירגול לפני הפעלת המחרטה.

עשוו:

- **הרכיבו משקפי בטיחות.**
- **וזאו שלחץ הפעל/הפסיק של המחרטה ממוקם במקום נוח וב吐וח לגישה.**
- **כדי להשיג תמייה טובה במהלך הסיבובים - מרכזו את החומר עמוק מספיק.**
- **כוננו את היבחריטה ואת מחזיק הלחב מעט מעל למרכז החומר המועד לעיבוד.**
- **כדי לשען אביזרים או חומרים כבדים - השתמשו בצד הדמה.**
- **מלאו אחר דרישות מיפורטי העבודה לגבי מהירות הסיבובים, ההזנה ועומק החריטה בחומרים המסתובבים.**
- **הסירו את מפתח המלחיצים של המחרטה מיד לאחר הכנזון.**
- **בפעולת מחרטה - השתמשו בגיןו מן אוטומטי או חצי אוטומטי.**
- **הגנו על מגנוני העברת הכוח.**
- **לפני הפעלת המכונה - הסירו את כל הכלים, מכשירי המדידה וחפצים אחרים מן התושבת ומשולון המחרטה.**
- **וזאו שהמגנים הקבועים למניעת העפת שבבים ונוזל קירור מונחים במקומות.**
- **לפני התקינה/הסרת אביזרים - הפסיקו את אספקת המתח למנוע.**
- **לפני ביצוע מדידות מכל סוג שהוא - עיצרו את המחרטה להסרת שבבים - השתמשו בمبرשת או ב"מגרפה" ייעודית.**
- **שיםרו על מישטה העבודה כשהוא פני משבבים, מכלים ומחומרים.**
- **שיםרו על הרכבה סביבה המחרטה כשהיא נקייה משמן ומגרייז.**