



דף מידע טכני

ציוויל מגן אישי - טיפול בצווייל להגנת הנשימה

- **ודאו** שכיווננו הוווסטים והסתוממים נכונים. התיחסו להמלצות היצרן.
- **נטרו**, באמצעות ציוד מותאים, את פועלות רכיבי טיהור האוויר, גלאי חמן חד-חמצני והתרעה מפני גזים מסוכנים.
- **בידקו** את חילוף המגן והביגוד - לאיתור קרעים ותפרים פרומים.
- **ודאו** שמסכי ההגנה שלמים ותואמים למסיכה.
- **בידקו** את הציוויל לפני כל שימוש ואחריו, ובמהלך ניקויו.
- **בידקו** ציוד המועד "לשימוש חירום" לפחות פעם אחת, בנוסף, בנוסף לבדיקה לאחר כל שימוש.
- **החליפו** את כל החלקים הסדוקים, הקרוועים, השבוריים, החסרים ו/או הבלויים.
- **בצעו** בקפדיות את הוראות היצרן ואת דרישות תי"ר-4013: "התקני מגן נשימתיים", בנוגע לטיפול ולתחזוקה.

סוללות למסיכת גז

- **מלאו** אחר הוראות היצרן לטיעינה/פריקה.
- **לפני** טיעינת סוללות ניקל-קדמיים - **פירקו** את הסוללות עד הסוף.
- **לפני** השימוש בסוללות - **ודאו** שהן טעינות במלואן.

טיפול, ניקוי ואחסון

- **אל תנכו** את ציוד המגן באמצעות חומרים ממיסים.
- **מלאו** אחר הוראות היצרן.
- **רחזו** את הציוויל ב"סבון כלים" מהול, או בחומר המשלב ניקוי וחיטוי. השתמשו במברשת ובמים חמימים (50°C - 60°C).
- **שיטפו** במים נקיים, או בחומר חיטוי ולאחריו במים. מים נקיים מסירים את שאריות חומר הניקוי/חיטוי אשר עלולים לגרום לעור או לדלקת עור בשעת השימוש.
- **יבשו** את הציוויל על מדף, נגבו את פני השטח, או תלו ליבוש על חבל כביסה. במהלך הייבוש - הציבו את המסיכה כך שחומר הגומי שלא ליתעוזת. לאחר כל שימוש - **אחסנו** את מסיכת הגז להגנה מפני אבק, קרני שמש, קור קיצוני, חותם מגברת וכימיקלים. מומלץ לעטוף את הציוויל בעטיפה אטומה.
- **מסיכות** משופפות למספר עובדים - **נקו** ובוצעו חיטוי לאחר כל שימוש.
- **תיקון** מסיכות - רק ע"י אנשים מיומנים ומוסמכים.
- **אל תערבו** בין חלקים של יצנים שונים. עירכו ורישום של התקיוןים והבדיקות.
- **הסירו** לכלוך מהמסיכות.
- **בידקו** את הוווסטים, השסתומים והתקני זרימת אוויר מחוץ לאנות.

כיסוי הפנים

- **ודאו** שאין חורים וקרעים.
- **בידקו** את עדשות המסיכה לאיתור סדקים, ושריפות. **ודאו** שאין רופפות. במגן שקוף שלם - **ודאו** שככל המהדקים בתושבת קיימים.
- **במסיקות** חד-פעמיות (נשימות) - **ודאו** שמהדק המתכת ניתנו להתקאה קלה לגשר האף.

רצעות ראש/ריתהמה

- **בידקו** את המארג לאיתור קרעים.
- **בידקו** האם הרצעות עדין גמישות.
- **בידקו** את ריתמת הראש לאיתור בלאי.

שסתומים

- **ודאו** שהסתומים והתושבתקיימים נקיים משאריות של חומר ניקוי, חלקיי אבק או לכלוך – אלה עלולים לגרום לאיטה גרואה, ואו להקטנת יעילותה.
- **החליפו** מכיסת שסתום חסר או פגום.

גוף המSEN

- **ודאו** שהMSN והמסיכה מאושרים לשימוש יחד.
- **בידקו** האםMSN מתאים לסוגי הסיכון הCEFVI.
- **בידקו** את תבריגי המSEN ואת חיבוריו המגן השקוף לאיתור בלאי.
- **בידקו** האם קיימים סדקים ושקעים בבית המSEN.
- **בידקו** את סימון תאריך התפוגה של מסיכת הגז.

מערכת אספקת האוויר

- **בידקו** את צינור אספקת האוויר והאבייזרים המוחוברים בקצחו לאיתור שברים, סדקים ועיותים.
- **בידקו** את מצב הידוק החיבורים.
- **ודאו** שכל הוווסטים, השסתומים והתקני זרימת אוויר אחרים פעילים בצוורה נאותה.